


ACHTUNG NEUE STEUERUNG!

Vorabinformation Originalanleitung wird nachgeliefert!

Elektroniksteuerung „PAVOtronic“

Aufbau der Bedieneinheit

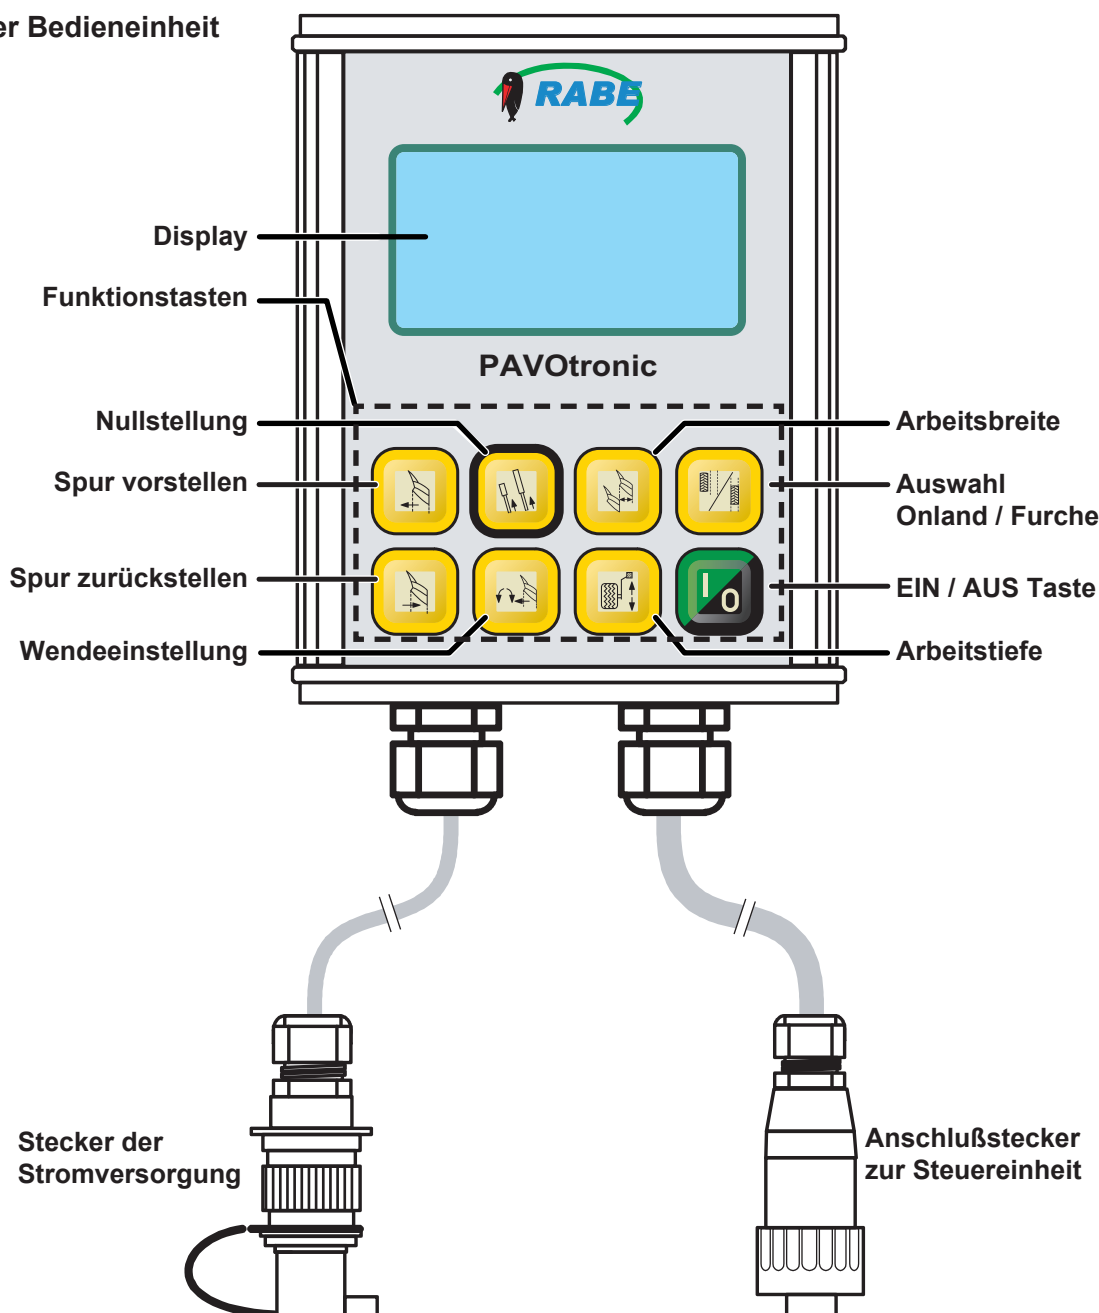

Kurzbedienungsanleitung „PAVOtronic“

1. Gerät ein- u. ausschalten

Ein kurzer Tastendruck auf die I/O-Taste schaltet die Steuerung ein. Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige mit dem eingestellten Arbeitsmodus und der Aufforderung eine Taste zu drücken. Es ist keine Hydraulikfunktion ausgewählt.

Die Steuerung kann mit kurzem Tastendruck auf die I/O-Taste wieder ausgeschaltet werden.

2. Umschaltung Furche / Onland

Die Taste Furche/Onland 3s lang drücken. Im Display wird „Arbeitsmodus umschalten!!“ angezeigt. Danach erscheint „Neuer Arbeitsmodus xyz“.

Wird die Taste vor Ablauf der 3s losgelassen, bleibt die alte Einstellung erhalten.

Der eingestellte Arbeitsmodus bleibt auch nach Spannungsabschaltung gespeichert.

Mit dieser Taste können andere Funktionen, insbesondere die Nulleinstellung, abgebrochen werden.

3. Auswahl einer Funktion

Mit den Funktionstasten Spureinstellung, Wendeeinstellung, Arbeitsbreite und Tiefe wird die entsprechende Funktion aktiviert. Ein zweiter Tastendruck auf die gleiche Taste schaltet die Funktion wieder aus. Ein Tastendruck auf eine andere Taste schaltet die bisherige Funktion aus und die neue Funktion ein.

4. Nullstellung

Mit der Taste „Nullstellung“ wird der Ablauf zur Nulleinstellung des Pfluges aktiviert.

Abhängig vom Arbeitsmodus muss eine Bedienreihenfolge abgearbeitet werden.

Im Display wird die aktuelle Funktion angezeigt und es erscheint eine Aufforderung zum nächsten Bedienschritt. Ein falscher Tastendruck wird ignoriert.